

# 土木技Civil-CALS/Road-CALS

## Ver1.4 SP2 更新情報

アプリ名	件名	詳細	結果
<b>メニュー</b>	土木技の終了時、エラーが発生する場合があります	Windows Vista環境で土木技を終了すると、ときどき「このプログラムには欠けているWindowsコンポーネントが必要です」とエラーが発生する場合があります。	Windows Vista環境で土木技終了時、エラーメッセージが表示されないように修正を行いました。
<b>電子納品システム</b>	正しい発注者コードが出ない	発注者情報選択画面の発注者選択ツリーに「地方公共団体(市区町村)」が存在しないため、正しいCORINSコードが選択出来ない。	地方公共団体(市区町村)から、正しいCORINSコードが選択できるように修正を行いました。
	「その他」フォルダに100ファイル以上登録すると、チェックシステムでエラーが表示される	「その他」フォルダに100ファイル以上登録すると、チェックシステムで下記のエラーが表示される。  【エラー】OTHR.XMLに同じファイル名が記入されています。	インデックス数が100を超えても正常な名称でファイルが出力されるように修正を行いました。
	栃木県電子納品基準で作成される結合PDFファイルがおかしい	栃木県の電子納品基準選択時、結合PDF作成を行う設定で、電子納品変換を行う。MEETフォルダとOTHRフォルダに出力される結合PDFファイルの命名規則がおかしい。	栃木県の結合PDF作成規則に沿った形で出力されるように修正を行いました。
	XML管理項目データを入力しても未入力マークが消えない場合がある	1インデックスに複数ページがあるときに、電子納品のXML管理項目データを全て入力しても、未入力マークが消えない場合がある。	管理項目の入力状態に沿って「未」マークの表示が正常に反映される事を確認しました。
	外部ファイルを「新規インデックス作成」で保存すると電子納品変換時に失敗する	WordやExcelなどの外部ファイルを取り込み、そのファイルを土木技から起動する。終了時に上書きではなく、新規インデックス作成で保存する。新規作成したインデックスを電子納品変換する際、「PDF変換に失敗しました」とエラーが発生する。	正常にPDF変換が行えるように修正を行いました。
	過去にSXF変換してあると、変更した資料で変換されない	一度、電子納品時にSXF変換を行ったインデックスを、FWCADで編集してから再度電子納品変換を行うと、FWCADで編集した内容ではなく、編集前の内容でSXFファイルが出力される。	FWCADで編集した内容でSXF変換が行われるように修正を行いました。
	SXF変換条件設定でsfc形式を選択しても再度開くとP21になっている	「電子納品変換」画面から「SXF変換条件」画面を開き、「sfc」形式を選択して、画面を閉じる。再度、画面を開くと「P21」形式が選択された状態になっている。	前回、保存した変換形式を表示するように修正を行いました。
<b>デジタル写真館</b>	正しい発注者コードが出ない	発注者情報選択画面の発注者選択ツリーに「地方公共団体(市区町村)」が存在しないため、正しいCORINSコードが選択出来ない。	地方公共団体(市区町村)から、正しいCORINSコードが選択できるように修正を行いました。
	発注者情報が保存されないことがある	発注者コードを入力後、「工事情報入力」画面を閉じ再度画面を開くと、「発注者コード」欄に入力したデータが消えてしまうことがある。	入力、設定した発注者コードのデータが消えてしまわないように修正を行いました。
	栃木県農務部基準の電子納品成果品不具合修正	栃木県農務部の基準を選択し、電子納品成果品を作成すると、PHOTO.XMLの中の「適用要領基準」欄が空欄になっている。また、INDE_C03.DTDファイルとPHOTO03.DTDファイルが出力されない。	正常に電子納品成果品が作成され、管理項目への自動入力も行われるように修正を行いました。
	写真情報アルバム連携を行うとエラーが発生することがある	選択中のページに複数のレイアウトが含まれた状態で写真情報アルバム連携を行うとエラーが発生する。	写真情報アルバム連携が正常に行われるように修正を行いました。
	説明文2に写真情報コピーがされない	説明文が2つ張り付いたレイアウトのアルバムで、写真情報コピー設定で説明文1と説明文2に貼り付けるように設定する。アルバムをつくり、写真を貼り付けた後、右クリックの写真情報アルバム連携を選択しても説明文1にしか貼り付かない。	説明文2や3にも正常に連携が行えるように修正を行いました。
	デジタル写真館の出来形リンクボタンをクリックするとエラーが発生することがある	土木技CC/RC Ver1.4以上がインストールされた環境で、デジタル写真館の出来形リンクボタンをクリックすると、エラーが発生することがある。	出来形リンクが正常に動作するように修正を行いました。

## 土木技Civil-CALS/Road-CALS Ver1.4 SP2 更新情報

アプリ名	件名	詳細	結果
土木出来形	検測点毎入力画面で規格値を入力しているとエラーが発生することがある	規格値の入力された豆図を選択し、検測点毎入力画面を表示して規格値をクリックすると実行時エラー13が発生することがある。	正常に操作を行えるように修正を行いました。
	特定の値を入力すると、差の計算が合わなくなることがある	少数桁まで入力できる単位の設計・実測、差の単位で、設計値、実測値をそれぞれ入力すると、差の値が正しく計算されずに表示されてしまうことがある。	正しい計算式に則り、差の値の計算を行うように修正を行いました。
切削管理	切削横断面図で「メモリ不足です」とエラーが発生する場合があります	出力される横断面図CADファイルが256ページ以上になると、アプリケーション操作時やCAD出力時に「メモリ不足です」エラーが発生する。	出力ページ数が大量になった場合でも、正常に処理が行われるように修正を行いました。
配布展開図	「セメント配布区割位置表」で表示される値がおかしい	区割り計算で「セメント配布区割位置表」の「セメント設計数量」の100㎡当たりの計算が正しく行われていない。	正しい計算式に則り、100㎡あたりの計算を行うように修正を行いました。
NW工程表	地域5で行挿入を行うとネットワーク図の工種が全て表示されない	NW工程表の「地域5」インデックスで、工種入力時に行挿入を行いインデックスを保存すると、1枚目のネットワーク図に全ての工種が表示されない。	全ての工種が正常に表示されるように修正を行いました。
温度管理	工事名を表紙で変更してもExcel帳票などのインデックスに変更が反映されない	「工事名」を土木BOOKの表紙で変更して、「温度管理」などのインデックスを開くと、「工事名」のリンク部分が新しい「工事名」で変更されない。本を閉じてから再度開くと「工事名」が変わっている。	表紙情報編集後に土木BOOKを開き直さなくても、土木アプリケーションで「工事名」や「現場代理人」に編集後のデータが表示されるように修正を行いました。
柵木セット	Excel2007で柵木セットCO温度管理のグラフ印刷ができない	Excel2007で「柵木セット」の「CO温度管理」を起動し、グラフを印刷しようとする時「MicrosoftVisualBasic 実行時エラー1004アプリケーション定義またはオブジェクト定義のエラーです。」と表示されてしまう。	帳票のグラフ印刷が正常に実行できるように修正を行いました。
Ver120アップデート	Ver120アップデートするとインデックス表示がおかしい場合があります	Ver120アップデートを行った本を開くと以下の現象が発生する場合があります。 データ管理ツリーには全てのインデックスが表示されているのに電子納品ツリーには表示されていないインデックスがある。 入力したXML管理項目データ表示されなかったり未入力になっていたりする。 インデックスに表示されるプレビューと実際のインデックスの内容が違う。	Ver1.2よりも前の土木技で、電子納品ツールを最後に起動した時よりも後にインデックスを追加しているBOOKをコンバートした際、メッセージが表示され、コンバート処理をキャンセル出来るように修正を行いました。